

陕西琨翔机电设备有限公司台山分公司

工 作 联 系 单

工程名称：更换补偿缆及导向装置

使用单位	台山市易峰物业管理有限公司
<p>台山市易峰物业管理有限公司：</p> <p>非常感谢贵司一直以来对我司电梯保养工作的支持和配合！</p> <p>经我司技术人员检查发现锦绣花园三期 40 号楼 12 单元 2 梯(设备代码：31104407002016100035)的补偿缆表面包裹材料出现脱落、严重开裂破损、无规则摆动，会引起轿厢误动作，以及导向装置滚轮变形、缺损、严重磨损，导致电梯无法正常安全使用，不再符合安全使用标准，现场情况（见附图）。</p> <p>根据 GB/T31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》中 4.5.1 补偿缆及导向装置出现下列情况之一，视为达到报废技术条件：a) 全包覆补偿缆表面包裹材料出现脱落、严重开裂或磨损；b)补偿缆导向装置滚轮变形、缺损、严重磨损或出现卡阻；c)链环表面有严重的锈蚀或脱焊，存在破断风险。</p>	