



报价编号: JG26331-5

江 门 铨 允 电 梯 有 限 公 司

电 梯 维 护 报 价 书

单位名称: 江门市新会区天浩物业管理有限公司

维护项目: 更换主机曳引钢丝绳、轿厢顶部反绳轮、对重反绳轮、轿门光幕

电梯型号: 广日 G.WIN

幢 号: 广东省江门市新会区今源路 2 号雅景阳光城 5 座 01-03 单元【梯粤 JX4852】

数 量: 1 台

序号	工 程 内 容	规格型号	单位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	更换主机曳引钢丝绳	110 米/条× 5 条	米	550	17.00	9350.00
2	更换轿厢顶部反绳轮	配套	套	1	1630.00	1630.00
3	更换对重反绳轮	配套	套	1	1630.00	1630.00
4	更换轿门光幕	配套	套	1	1113.00	1113.00
5	大修工程费	大修工程费	项	3	/	4500.00
6	税金 (6%)	1-5 项配件价格已含税金 6%				
合计金额 (大写): 壹万捌仟贰佰贰拾叁元整						(小写): ¥18223.00 元
备注: 一、雅景阳光城 5 座 01-03 单元【梯粤 JX4852】电梯在车库层不关门, 经检查确认: 1)、轿门光幕故障。2)、现电梯的曳引钢丝绳 (该台电梯有 5 条曳引钢丝绳, 每条长度: 110 米 合计: 550 米。) 5 条主机曳引钢丝绳都有磨损、锈蚀出油泥的情况。磨损的曳引钢丝绳给电梯安全运行造成不确定性, 存在安全隐患。【施工工艺: 更换曳引钢丝绳, 需将电梯顶层吊起, 放下对重平衡架, 一一拆下钢丝绳, 再一条一条装上新绳】。3)、轿厢顶部反绳轮内部、对重反绳轮内部轴承磨损、固定轴承的反绳轮内圈也已磨损扩张、无法固定轴承 (电梯长期频繁使用、自然磨损), 存在安全隐患, 不能再继续使用。该电梯使用多年, 以上零件均属于自然老化出现损坏或锈蚀, 继续使用存在极大的安全隐患, 需更换主机曳引钢丝绳、轿厢顶部反绳轮、对重反绳轮、轿门光幕。 二、上述所更换零配件保修 12 个月 (正常使用、非人为损坏状态); 本报价含税。						
确认内容	甲方确认上述报价无误并承诺一次支付上述款项	施工工期	确认报价后、立即订 货更换。	报价日期	2026 年 03 月 31 日	
甲方:		乙方:	江门铨允电梯有限公司	经办人	陆振逢	
联系人:	赵树松 日期: 2026.3.31	电话和传真:	0750-3112219	3110092		
电话:	6303009	地址:	江门市蓬江区江华二路 10 号 2 楼			
		开户银行:	工商银行江门分行			
		银行账号:	2012 0027 0922 1150 813			
工程地址: 广东省江门市新会区今源路 2 号雅景阳光城 5 座 01-03 单元【梯粤 JX4852】						

④ 江门铨允电梯有限公司 联系人: 陈晓江 电话: 13500288983
 地址: 江门市蓬江区江华二路 10 号 2 楼
 电话: 0750-3112212 3112216 传真: 0750-3110092.com