

江门市科立润电梯有限公司

工 作 联 系 单

工程名称：更换钢丝绳、曳引轮

使用单位	台山市易峰物业管理有限公司
<p>台山市易峰物业管理有限公司：</p> <p>广东省特种设备检测研究院对锦绣花园三期所有电梯进行年检时发现锦绣花园三期 39 号楼 35 单元 2 梯（设备代码：31104407002016100033）的钢丝绳老化，有部分钢丝绳磨损严重出现断股，曳引轮磨损严重，存在安全隐患，不再符合安全使用标准。</p> <p>根据 GB/T31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》中 4.4.2 曳引钢丝绳出现下列情况之一，视为达到报废技术条件：a)断丝；b)绳径减小：因磨损、拉伸、绳芯损坏或腐蚀等原因；c)变形或损伤：钢丝绳出现笼状畸形、绳股挤出、扭结、部分压扁或弯折；d)锈蚀：钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙。4.2.4 曳引轮出现下列情况之一，视为达到报废技术条件：a)绳槽磨损造成曳引力不符合 GB 7588-2003 中 9.3a) 或 b) 要求；b)绳槽有缺损或不正常磨损；c)出现裂纹。</p>	

为了广大业主的出行安全，电梯必须更换以上配件。现报价如下：

1、电梯专用钢丝绳：13.2 元/米×136 米/条×5 条=8976 元

(品牌：天津高盛)

2、换钢丝绳人工费：2000 元

3、主机曳引轮：3800 元

(品牌：顺德金泰德胜电机 型号：WTY1-1000-175-H)

质保期：三年

合计：壹万肆仟柒佰柒拾陆元整 (¥14776)。

望贵公司领导及时审核批复，非常感谢贵司一直以来对我司电梯保养工作的支持和配合！

江门市科立润电梯有限公司

2025 年 10 月 09 日



使用单位意见：



签名：

维保单位经办人：

维保单位主管：

陈端坡



江门市科立润电梯有限公司

质量体系文件编号: GDSEI/PTB-01-R03-3.10

电梯检验意见通知书

编号: YJS-J02503598

受检单位名称	台山市易峰物业管理有限公司		
安装地点	台山市台城沙岗湖路锦绣花园39# c	设备品种	曳引驱动乘客电梯
唯一性编号	0470		
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)		
不符合情况:			
序号	具体问题描述		
1	11.5被检查单位对严重事故隐患不予整改或消除的(已出不合格结论的除外)		
检验意见:			
<input type="checkbox"/> 经监督检验,该电梯存在不符合(见上栏),请将处理结果及时报送我机构。 <input checked="" type="checkbox"/> 经定期检验,检验结论为不合格。 <input type="checkbox"/> 经定期检验,该电梯存在不符合(见上栏),请在 _____ 前将处理结果报送我机构。 <input type="checkbox"/> 因 _____,中止检验。 <input type="checkbox"/> 其他需要说明的事项: A1.3.11.1(1)项空载工况上行打滑曳引试验不符合			
<p>提示:根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,未经监督检验或者监督检验不合格的电梯,不得交付使用;未经定期检验或者检验不合格的电梯,不得使用。</p> <p>检验人员:  日期: 2025-09-17</p>			
检验机构名称: 广东省特种设备检测研究院江门检测院		核准证号: TS7110198-2025	
受检单位接受人: 		签收日期: 2025-09-17	
处理结果:		 (施工/使用单位公章)	
施工/使用单位负责人:			
<p>注: (1)本通知书一式三份。一份检验机构存档,两份送受检单位,其中一份受检单位应当按照相应要求返回检验机构; (2)受检单位代表拒绝签字时,本通知书仍有效; (3)最终检验结论以检验报告为准; (4)纸面不敷,可另增页。</p>			



地址: 台山市台城沙岗湖路东方华成苑2座2梯102室之四
 电话: 0750-5566001 / 18929054914